

214

Ans. nr. 2082/54.

BEST AVAILABLE COPY

Kl. 81 d - 1



Dansk Patent

Nr. 82300

EXAMINER'S BESKRIVELSE

COPY

MED TILHØRENDE TEGNING

OFFENTLIGGJORT DEN 4. MARTS 1957

AF

DIV. 4

DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREMÆRKEVÆSENET

TØMRER SVEND TORKILD NIELSEN,

KØGE.

Anordning ved skraldevogne.

Patent udstedt den 29. oktober 1956. Patenttiden løber fra den 28. juni 1954.

Opfindelsen angår en anordning ved skraldevogne, af den art, hvor der på skraldevognen er anbragt svingelige understøtningsorganer for en skraldespand og en svingelig ramme til anlæg mod overkanten af en skraldespand, som ikke har medfølgende låg, i tilslutning til hvilken ramme der er anbragt skærmende sidevægge, og til hvilken ramme der modsat svingningsaksen er hængslet den ene kant af et dæksel, hvis anden kant er forbundet med et dæksel for en åbning til skraldevognens indre, hvilket sidstnævnte dæksel er således anbragt, at det ved opsvingning af rammen vil bevæge sig bort fra nævnte åbning, så at spandens indhold kan udtømmes deri.

Ved en kendt anordning af denne art er der den ulempe, at dækslet for skraldevognens ifyldningsåbning er svingeligt forbundet med såvel skraldevognen som dækslet for den svingelige ramme. Ved en sådan udførelse vil der let komme funktionsvanskeligheder, f. eks. ved, at der opsamles urenheder mellem de to dæksler, så at de ikke kan lukkes sammen til den foreskrevne stilling.

Det er formålet med opfindelsen at tilvejebringe en anordning af den angivne art, ved hvilken den nævnte ulempe er afhjulpet, og det opnås ifølge opfindelsen ved, at dækslet for skraldevognens åbning er anbragt forskydeligt på skraldevognen i retning vinkelret på svingningsaksen. Herved fås en meget mere sikkert virkende anordning, idet der ikke er risiko for opsamling af urenheder, som kunne hindre funktionen.

Særlig fordelagtigt er det herved ifølge opfindelsen, at de to dæksler er stift forbundet med hinanden.

På tegningen er opfindelsen anskueliggjort ved en udførelsesform, idet

fig. 1 viser et perspektivisk billede af en skraldevogn med en anordning ifølge opfindelsen, fig. 2 et tværsnit gennem et midterparti af vognen med en skraldespand i nedsvinget stilling, og

fig. 3 samme, med skraldespanden i opsvinget stilling.

På tegningen betegner 1 som en helhed et automobil, der har en kasse med en bund 2 og sidevægge 3 samt oplukkelige tagflader 4, der er støttet ved sidevæggene og en længdebjælke 5. På hver side af kassen er der fastgjort en længdeaksel 6, hvorpå der er svingeligt lejret en holder 7, der foroven har en flad firkantramme 8, og på hvis nedre ende understøtningsorganerne 9 er anbragt forskydelige op og ned. Disse understøtningsorganer 9 er forbundet med en betjeningsarm 10 og en tilhørende løftmekanisme, såsom en excentrik 11, hvorved understøtningsorganerne kan bevæges op og ned med betydelig kraft. Ved den ydre kant af firkantrammen 8 er der hængslet den ydre kant af to under en vinkel med hinanden liggende dækselpartier 12 og 13. Dækselpartiet 12 ligger ved den i fig. 2 viste stilling mod oversiden af firkantrammen 8, medens dækselpartiet 13 ligger ind over en åbning i taget af vognkassen og hviler løst på sidelister eller lignende organer af taget, f. eks. ved hjælp af ruller 14. Endvidere findes der sidevægge 15 og 16, hvis indbyrdes afstand er således, at sidekanterne af dækselpartierne 12 og 13 samt af rammen 8 slutter passende tæt dertil.

Ved en sænket stilling af understøtningsorganerne 9 er en skraldespand 17 af den fir-

kantede type uden medfølgende låg anbragt på disse understøtninger, som derefter er hævet, så at overkanterne af spanden ligger an mod undersiden af firkanttrammen 8, der eventuelt kan have passende belægning på undersiden til dannelse af tætning. Fra den i fig. 2 viste stilling kan skraldespanden 17 sammen med beholderen 7, rammen 8 og understøtningsorganerne 9 svinges opefter til den i fig. 3 viste stilling, hvorved dækslet 12, 13 forskydes opefter. Ved eller før den i fig. 3 viste stilling udtømmes spandens indhold i vognkassen som antydnet i fig. 3. Under opsvingningen og under udtømningen er vognkassen tæt aflukket ved sidevæggene 15 og 16 samt dækselpartierne 12 og 13. Til lettelse af opsvingningen er der på holderen 77 anbragt et håndtag 18. Til at sikre tætningen kan der findes et ubevægeligt stykke tag 19.

Delene 7—16, og 18—19 kan som en helhed forskydes i længderetning på akselen 6, så at udtømning af skraldespande kan ske på andet sted af vognkassens længde. Eventuelt kan de nævnte dele flyttes om på den anden side af vognkassen, eller der kan findes tilsvarende dele der. Sidevæggene 15 og 16 kan eventuelt være anbragt forskydelige indefter og opefter, så at de ikke er i vejen under kørsel.

Patentkrav.

1. Anordning ved skraldevogne, af den art, hvor der på skraldevognen er anbragt svingelige understøtningsorganer for en skraldespand og en svingelig ramme til anlæg mod overkanten af en skraldespand, som ikke har medfølgende låg, i tilslutning til hvilken ramme der er anbragt skærmende sidevægge, og til hvilken ramme der modsat svingningsaksen er hængslet den ene kant af et dæksel, hvis anden kant er forbundet med et dæksel for en åbning til skraldevognens indre, hvilket sidstnævnte dæksel er således anbragt, at det ved opsvingning af rammen vil bevæge sig bort fra nævnte åbning, så at spandens indhold kan udtømmes deri, kendetegnet ved, at det sidstnævnte dæksel er anbragt forskydeligt på skraldevognen i retning vinkelret på rammens svingningsakse.

2. Anordning ifølge krav 1, kendetegnet ved, at de to dæksler er stift forbundet med hinanden.

Fremdragne publikationer.

Tysk patent nr. 167027
USA patent nr. 1195245.

24
401

1954

Enhører til beskrivelsen til

patent nr. 82300

214/303

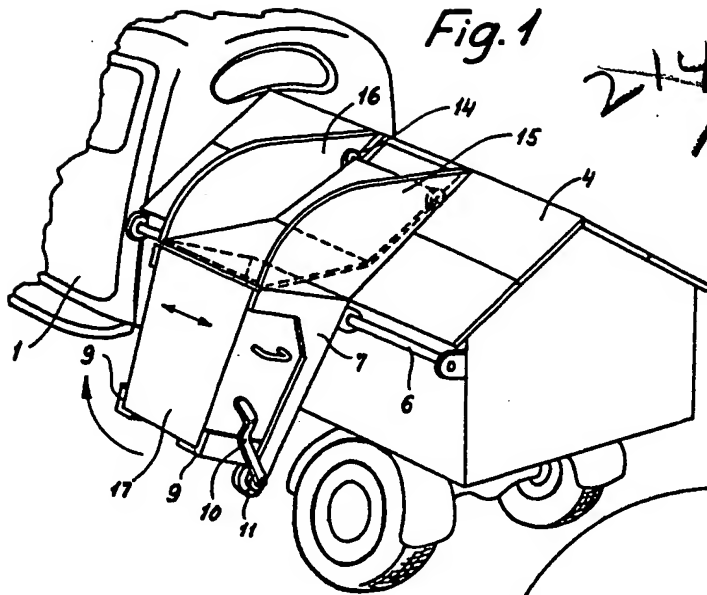


Fig. 1

Fig. 2


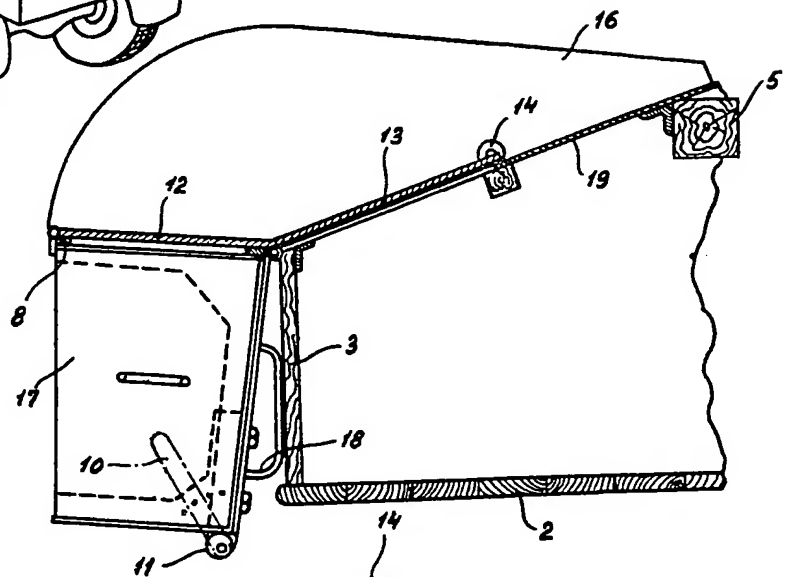


Fig. 3

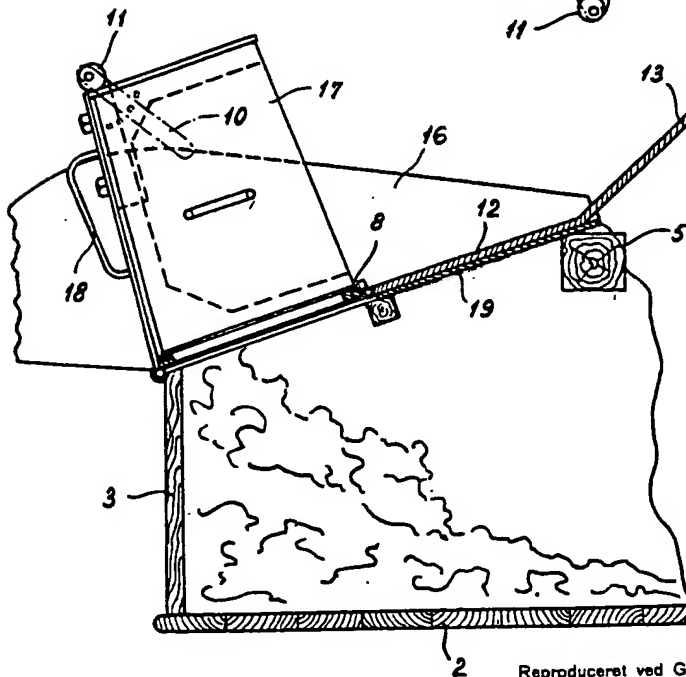

Reproduceret ved Geodætisk Institut, København 1956

11822

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)